

# 直流电流/电压转换器 CYAVC-DC2000A

# 使用说明书

(第1版,2023年3月发布)



# Chen Vang Technologies GmbH & Co. KG

Markt Schwabener Str. 8 85464 Finsing, Germany Tel. +49-(0)8121-2574100 Fax: +49-(0)8121-2574101 Email: info@chenyang.de http://www.chenyang.de CYAVC-DC2000A 是直流电流/电压转换器,它根据磁通门原理将直流电流转换为直流电压。可以通过测量输出电压来测量输入电流。该转换器具有良好的长期稳定性和较小的温度系数,非常适用于直流电流测量以及电流测量系统和电流传感器的校准。最大的测量电流为 2000A,测量精度为±0.02%。

建议使用 6.5 位或更高的数字电压表(或同等的)进行电压测量。

## 1. 技术参数

输入电流范围: 0~2000A DC

电流输入的孔径大小: Φ51mm 输出电压: 0~2V DC 电流/电压转换率: 1A/mV

测量不确定度: ±0.02% 满量程 线性度: ±0.01% 满量程

电流偏置: ±10mA

工作电源: 220V ± 10%, 50~60Hz

工作温度范围:20°C ± 2°C储存温度:18°C ~ 28°C相对湿度:30 ~70%

尺寸大小: 300 x 200 x 110mm (不包括手柄尺寸)

单位重量: 5.23 公斤

保修期: 发货日期后 12 个月

# 2. 使用方法及相关说明

本转换器使用前,需要先接通 220V 50Hz 交流供电电源预热 5 分钟,输出端接通直流数字电压表,将待测电流导线穿过转换器孔心,见图 1,观察数字电压表读数,按 1A/mV 转换比例计算电流大小。

可以用多绕圈(n)的方法,提高小电流测量准确度,转换比例 1/n x 1A/mV

1



图 1 电流测量系统 (电流方向为箭头的方向)

## 3. 注意事项

- 1. 测量电流必须严格保证不超过最大电流 2000A, 避免造成永久性损坏。
- 2. 转换器的输入电流导线放置圈不要太小,电流导线进线和出线之间的距离至少50厘米,见图2,否则影响测量精度。
- 3. 当测量 200A 以下的电流时,应分别在电流线正反穿过转换器孔中心时测量被测电流。应取其平均值作为测量值。

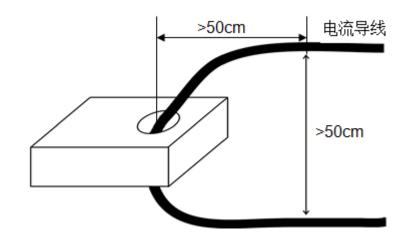


图 2 电流导线穿线要求

## 4. 保用期限

在使用遵守保管和使用规则的条件下,从发货检定日期起一年内, 产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时,制造厂应负责 为用户修理产品或更换零件。

保修只延伸到原始购买者。保修不适用于任何因安装不当、连接不当、误用、疏忽、事故或不正常操作条件而损坏的产品或部件。任何试图篡改产品的行为,如破坏保修贴纸和/或未经授权的维修/修改产品,将导致本保修无效。.

## 5. 保管

3

使用转换器必须遵守使用精密仪器的一切规则,应保存在环境温度为 18°C ~ 28°C,相对湿度 70%以下,室内不允许有酸性气体及足以引起腐蚀的气体和有害杂质、灰尘等。.

2